16 04 2004

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





REC'D 0 3 MAY 2004
WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 13 321.6

Anmeldetag:

25. März 2003

Anmelder/inhaber:

Alulight International GmbH, Ranshofen/AT

Bezeichnung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von

maßgenauem Schaum

IPC:

C 22 C, B 22 F

Die ångehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die å sprür

München, den 6. April 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

SLe


Stremme

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von maßgenauem Schaummaterial mit einem Schmelzpunkt über 500°C mit:

- Einbringen von schaumfähigem Zwischenprodukt in eine bis zum Schmelzpunkt des Schäumfähigen Materials hitzebeständige Form mit einer mit dem Schaummaterial nicht reagierenden Oberfläche mit einem Ausdehnungskoeffizienten von weniger als 3 K⁻¹, bevorzugt < 2K⁻¹ und besonders bevorzugt von <1K⁻¹;
- gesteuertes Erhitzen der schaumfähigen Zwischenprodukte in der Form unter Aufschäumen durch Strahlungswärme;
- und
- Entformen des so aufgeschäumten Schaummaterials.

Fig. 2

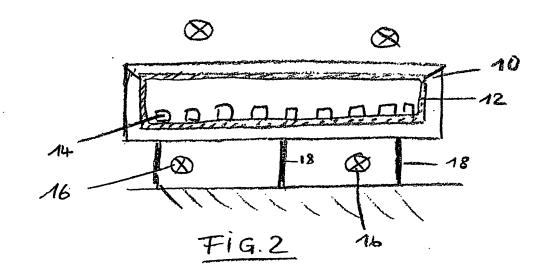

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von maßgenauem Schaum

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von maßgenauem Schaum aus schaumfähigem Material mit einem Schmelzpunkt von über 200°C sowie Vorrichtungen zu seiner Durchführung.

Die Herstellung von Schaum aus entsprechendem schaumfähigem Material ist für Kunststoffe, Naturstoffe, Gläser und auch metallhaltige Materialien bekannt. Im nachfolgenden werden unter Schaum auch solche Körper, die im wesentlichen aus Schaum bestehen, aber ungeschäumte Armierungselemente, wie Drähte, Gitter, Bleche oder aber Fäden, Filamente, Whisker, Befestigungselemente wie Schraubbuchsen, Hohlkörper wie unausgeschäumte Rohre enthalten, verstanden. Diese Strukturelemente können während des Schäumens von Schaum durch Formschluß oder aber auch Materialschluß an- und eingebunden werden; dadurch werden spätere Befestigungsschritte, wie Bohren, Schlitzen oder sonstige mechanische Verbindungsverfahren oder Kleben, Schweissen, Löten oder dergleichen vermieden.

Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf thermisch bei hohen Temperaturen, über 200°C, bevorzugt über 300°C und auch auf über 500°C über Treibmittel aufgeschäumte Schäume, wie solche aus Glas, Metall, Metallkompositen od. dgl.

Die Schäume sind bevorzugt als feste, aber leichte Baumaterialien einsetzbar. Solche Leichtbaumaterialien finden im Bausektor als Verblendelemente, tragende Elemente geringen Gewichts; in der Fahrzeugtechnik, wie Flugzeug- Automobil- und Schiffsbau aber auch als Dämmplatten oder Schutzplatten gegen mechanische oder thermische Einwirkung (feuerhemmende Bauteile) Verwendung.

Bisher ist es äußerst schwierig, derartige Schaumteile maßgenau in zufriedenstellender Qualität herzustellen. Es ist problematisch, eine gleichmäßige Porenverteilung in größeren Bauteilen zu erzielen, bspw. großflächigen, wie Schaumplatten mit 0,5 m² und mehr Bodenfläche, wie Schaumplatten. Solche nach den bekannten Aufschäumverfahren hergestellte Schaumteile haben häufig Bereiche, in denen die Poren kollabiert waren und demzufolge größere, die Festigkeit des Bauteils

schwächende Hohlräume. Bei Teilen ungleichmäßiger Dicke oder solchen mit Bereichen höherer Dichte, die durch Einlegen von mehr Halbzeug an vorherbestimmten Stellen entstehen, treten Fehler besonders häufig auf. Dies liegt insbesondere daran, daß herkömmliche Formen aus Metall hohe lineare Ausdehnungskoeffizienten und eine hohe Wärmekapazität aufweisen. Die Ausdehnungskoeffizienten führen dazu, daß beim Abkühlen große Maßänderungen stattfinden, welche die Maßgenauigkeit und das Abkühlverhalten des Schaums negativ beeinflussen. Bekannte Formen oder Kokillen benötigen viel Energie für ihre Erwärmung, wodurch das Abkühlen langwierig ist und lange Zykluszeiten in der Herstellung verursacht. Das Abkühlen kann auch zu Materialproblemen bei Schaum führen, falls Komposite aufgeschäumt werden sollen und ein zu langes Verweilen in einem fluiden Zustand zu unerwünschten Reaktionen oder Auflösungen, wie Entmischungsphänomenen, führt. Ein weiteres Problem ist, daß bei den bekannten Aufschäumvorgängen in Öfen aufgrund einer ungesteuerten Wärmeverteilung in der Kokille das schaumfähige Material ungesteuert schäumt und so keine zufriedenstellende Porenverteilung liefert.

Bei bekannten Verfahren wird Halbzeug in Metall-Kokillen in einem Ofen auf eine Temperatur aufgeheizt, die deutlich über der Schmelztemperatur eines Matrixmetalls des Halbzeugs liegt. Um eine ausreichende Produktivität des Prozesses und vor allem um gute Qualität des Schaums zu erzielen, muß das Erwärmen sehr rasch, d.h. innerhalb weniger Minuten erfolgen. Andererseits ist eine sehr gezielte Erwärmung des schaumfähigen Materials notwendig, da sonst einzelne Bereiche des Halbzeugs noch nicht aufschäumen, während andere Bereiche überhitzt sind und die Schaumzellen dort bereits kollabieren. Daher muß die Kokille gesteuert - bspw. mit geringstmöglichen Temperaturdifferenzen bei ebenem Schaum gleichmäßiger Dicke - in sehr kurzer Zeit erhitzt werden, was insbesondere bei größeren Form- oder Kokillen und Schaumteilen schwierig ist. Ein großes Problem stellen dabei die großen Wärmekapazitäten bekannter Kokillen dar, die sich schwierigst schnell abkühlen lassen und aufgrund des hohen Wärmeleitvermögens von Metall eine örtlich unterschiedliche Beheizung nicht ermöglichen

Das bekannte Verfahren mit Aufschäumen in Metallformen im Ofen war insofern nachteilig, als es schwierig zu steuern war, häufig unterbrochen werden musste und

nicht kontinuierlich gefahren werden konnte. Schließlich waren die Energiekosten hoch.

Es ist demzufolge Aufgabe der Erfindung, die Herstellung von Schäumen aus hochtemperaturschäumendem Material zu verbessern, so daß es möglich wird, Teile genauer Dimension und gesteuerter Porenverteilung herzustellen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Weiterhin wird sie auch durch die erfindungsgemäße Vorrichtung mit dem Merkmalen des Patentanspruches 10 gelöst

Dabei wird hier unter "ungleichmäßig" sowohl die momentane Verteilung der Strahlung in der Form als auch die zeitliche Anwendung der Strahlung verstanden - also sowohl das Bestrahlen der Form unterschiedlicher Strahlungsintensität als auch das zeitlich unterschiedliche Bestrahlen bestimmter Formbereiche. Dadurch kann in überraschender Weise die Schaumentstehung gesteuert und das Auftreten von Gaseinschlüssen vermieden werden.

Unter Schaum wird hier ein aufgeschäumtes Produkt verstanden, das definierte Außenmaße aufweist.

Das Verfahren kann sehr vorteilhaft mit schaumfähigen Materialien mit einem Schmelzpunkt über 200°C, bevorzugt über 300 °C und auch mit Schmelzpunkten von über 500 °C durchgeführt werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Dadurch, daß nun Formen, bspw. Kokillen niedriger linearer Ausdehnungskoeffizienten und niedriger Wärmekapazität sowie gesteuerte Schaumentstehung eingesetzt werden, kann ein äußerst maßgenaues Schaumteil erhalten werden. Es ist auch möglich, die Formen schnell abzukühlen, da der geringe Ausdehnungskoeffizient Schäden, die durch größeren Verzug beim Abkühlen bei herkömmlichen Formen auftreten könnten, vermeidet.

Das Verfahren kann bei einer bevorzugten Ausführungsform, die zu einem strangoder bandartigen Schaumprodukt führt, auch kontinuierlich durchgeführt werden.
Dabei werden beidseitig offene Formen eingesetzt,wobei kontinuierlich schaumfähiges Material in die Form/Kokille eingeführt wird, die Form/Kokille in einem ausgewählten Bereich gesteuert bestrahlt und das schaumfähige Material so erwärmt
und so aufgeschäumt wird; wobei und an der anderen Seite entsprechend der Form
- bspw. der Kokillenform, der Schaum strangartig geschäumt wieder heraustritt.
Dabei kann auch hier das Verfahren durch Trennmaterial unterstützt werden, falls
das aufzuschäumende Material stark an der Form haftet - bspw. durch Mitlaufenlassen von folienartigem Trennmaterial, wie Al2O3 oder ZrO2-haltige Folien
oder Graphitfolien bei Aluminiumschäumen oder aber durch Belegen des schaumfähigen Materials mit Trennmaterialfolien - geeignete Trennmittel sind dem Fachmann bekannt.

Vorteilhafterweise ist die Form mindestens teilweise diatherman. Unter diatherman wird allgemein Material verstanden, das für Wärmestrahlung durchlässig ist, hier im Bereich von ca 760 - 5000 nm strahlungsdurchlässig. Als Strahlungseinrichtung eignen sich bspw. im Bereich von 760 - 5000 nm kontinuierlich oder aber nur bestimmte Wellenlängen emittierende Strahler, wie Glühstifte, Nernst-Stifte, SIC-Stäbe, CO₂- CO-, Dioden-, Nd/Yag-, Halbleiter- oder Farb-Laser. Deren Energieabgabe kann durch Regelung des Versorgungsstroms oder durch Filter schnell problemlos geregelt werden.

Bevorzugt ist die Kokille dünnwandig. Dies ist vorteilhaft, da so ein Verschwenden von Wärmeenergie zum Aufheizen einer Kokille hoher Wärmekapazität vermieden werden kann und ihr Abkühlverhalten schneller ist - was eine Entmischung von Komposit-Schäumen verhindert, höhere Zykluszeiten und eine präzisere Steuerung der auf das aufzuschäumende Material einwirkenden Wärmeenergie ermöglicht.. Sie kann bspw. eine Wanddicke von 1 - 20 mm und besonders bevorzugt eine Dicke von 2 - 10 mm aufweisen. Bei wegen des Wärmemanagements dünnen Form- oder Kokillenwänden kann es sinnvoll sein, diese mechanisch von außen lokal durch Träger oder Stützen abzustützen, um ein Biegen oder Brechen der Form/Kokille bei schweren Metallschäumen oder größen Teilen zu vermeiden und die Maßhaltigkeit zu sichern. Als geeignete Träger können Stützen, gitter- oder wa-

benartige Konstruktionen, die möglichst wenig Auflagefläche und geringe Wärmeleitfähigkeit und Wärmeausdehnungskoeffizienten haben und wenig Wärmeenergie
übernehmen, eingesetzt werden, um das Erwärmungsprofil nicht zu stören. Dabei
ist es besonders vorteilhaft, falls die Stützen steuerbar sind, um Unebenheiten der
Kokille oder Wärmeausdehnung der Stützen selbst auszugleichen.

Die Kokille kann mit einem geeigneten Gas - auch unter Überdruck - beschickt werden. Typischerweise wird ein Inertgas unter einem nicht zu hohen Überdruck im Bereich von unter ca 5 bar - beim Aufschäumen von unedlen Metallen und deren Legierungen bzw. Kompositen mit denselben, wie Zn, Ni, Al, Mg, Ca, Ni, Fe, Sn, insbesondere deren Legierungen und Komposite sowie Gläser, eingesetzt werden, wodurch die Porengröße bei gleichen thermischen Bedingungen verringert wird. Typische oxidationsanfällige Metallegierungen sind - aber keinesfalls begrenzt auf, solche von Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Sn. Aufschäumen unter Normalatmosphäre ist möglich, führt zu dickeren Wänden der Poren, größeren Poren und generell zu niedrigeren erzielbaren Porositäten als im Falle der Schutzatmosphäre. Die wegen der Einsparung teuerer Gase preiswertere Variante der Normalatmosphäre sollte bevorzugt bei nicht besonders oxidationsanfälligen Metallen verwendet werden, wie bei einigen Al-Legierungen. Das schaumfähige Material kann schaum-fähiger Kunststoff oder schaumfähiges Metallhalbzeug - wie pulvermetallurgisch kaltkompaktierte Mischungen von Metallpulver mit Treibmittel, wie Metallhydriden, bspw. TiH₂, ZrH2₂, MgH₂, Carbonaten, Nitriden, Hydrogencarbonaten, Mischungen von Oxiden mit Kohlenstoff, wie sie dem Fachmann bekannt sind, sein.. Diese Materialien können auch gemeinsam mit Verstärkungselementen oder Strukturelementen, wie Haken, Schraubhülsen od. dgl. sowie Armierungsteilen - Netzen, Filamenten, Fäden, oder aber auch Deckfolien in die Form oder Kokille eingebracht werden, um eine deko-rative oder aber auch schützende Beschichtung des Schaumteils zu erhalten oder um Anschlußkomponenten darin zu befestigen. Dabei kann die endgültige räum-liche Anordnung dieser Armierungsteile oder Beschichtungen durch bevorzugt verzehrbare Halteelemente in der Form gesichert werden

Besonders bevorzugt ist die Kokille - falls sie geschlossen ist, - gasdicht schließbar und weist ein Überdruckventil sowie einen Gasein- und -auslaß auf.

Es kann aber auch sinnvoll sein, falls bspw. eine genaue Formung einer Fläche nicht notwendig oder erwünscht ist, daß die Kokille mindestens einseitig offen ist und in einer einseitig offenen Kokille geschäumt wird. Die so hergestellten Teile haben mindestens eine freigeschäumte, geometrisch interessante Fläche, während die anderen Flächen maßgenau geformt werden.

Es kann vorgesehen sein, daß in der Kokille eine gesteuerte Gasatmosphäre eingestellt und aufrechterhalten werden kann. Die geschlossene Kokille sollte einem Gasdruck zwischen 2 bis 5 bar widerstehen. Vorteilhafterweise kann auch während des Aufschäumens eine Druckänderung durchgeführt werden - wobei dann, falls ein schlagartiges Absenken des Gasdrucks beim schäumenden Material durchgeführt wird, eine Herstellung von Schaum mit feinen und gleichmäßigeren Poren erfolgt. Die Atmosphäre in der Kokille während des Aufschäumens kann sowohl hinsichtlich ihrer Zusammensetzung als auch bevorzugt hinsichtlich des in der Kokille beim Aufschäumen herrschenden Drucks eingestellt werden. Als Gas eignet sich - falls Oxidation nur eine untergeordnete Rolle spielt, preiswerte Luft - es kann aber auch mit Inertgas, wie Edelgas oder jedes andere Gas, das mit dem zu schäumenden Material nicht in nennenswertem Maß reagiert - bspw. Stickstoff oder Argon - eingesetzt werden. Falls allerdings eine Gasreaktion mit Schaumkomponenten erwünscht ist - bspw. die Bildung von Nitriden bei Metallen - kann auch ein geeignetes reagierendes Gas eingesetzt werden.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die Kokille mindestens teilweise diatherman und der Form - oder Kokilleninhalt kann gezielt lokal durch gesteuerte Strahlung erwärmt und geschäumt werden. Dafür eignet sich bspw. ein entsprechender Laser mit Emissionswellenlängen im Bereich von um 3000 nm oder entsprechende andere thermische Strahler mit einem hohen Anteil an Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen ca 760 - 5000 nm bevorzugt.

In speziellen Fällen kann es sinnvoll sein, das Form- oder Kokillenmaterial mit einem für das aufzuschäumende Material geeigneten Trennmittel zu bedecken - dies kann entweder durch Beschichten der Form aber auch durch Auflegen von Folienlagen - wie Fasermatten oder Materialfolien, wie Metallfolien - erfolgen. Das

Trennmaterial kann auch direkt in Folienform auf das schaumfähige Material aufgebracht werden. Das Trennmittel ist nicht immer notwendig, vermeidet aber Reaktionen zwischen Schaummaterial und Kokille, stellt eine Strukturoberfläche bei glatter Kokillenoberfläche her und kann bei einer Trennfolie die Relativbewegung es Schaums gegenüber der Form ermöglichen.

Es ist besonders bevorzugt, daß die Wärmestrahlung von steuerbaren Strahlern erzeugt wird, da so das Schäumen gezielt in Gang gesetzt werden kann und bspw. Bereiche der Kokille, die eine größere Schaumdicke herstellen sollen, mit entsprechend höherer Wärmeenergie versorgt werden. Es kann aber auch eine einzelne Strahlungsquelle, wie ein Laser, mit einer entsprechenden Strahlaufteilung eingesetzt werden. Die Strahlungsemission der Strahler wird bevorzugt durch geeignet angeordnete Sensoren überwacht und entsprechend den von diesen abgegebenen Meßsignalen gesteuert. Es kann so ein vorherbestimmtes Erwärmungsprofil eingestellt und durchgeführt werden, um Porenverteilung und das Aufschäumen gezielt zu steuern. Dies ist bei der Herstellung von Produkten mit ungleichmäßiger Dicke oder Dichte besonders wichtig, da eine gezielte Aufschäumfront erreicht werden muß, um ein Produkt gewünschter Porenverteilung, ohne unerwünschte Gaseinschlüsse, zu erhalten.

Falls das Verfahren kontinuierlich durchgeführt werden soll, ist es vorteilhaft, wenn die Kokille beidseitig offen ist und das schaumfähige Material in der offenen Kokille durch Strahlung gesteuert erwärmt und expandiert wird, während das schaumfähige Material kontinuierlich - bevorzugt mit einer Trennfolie - in die offene Form eingebracht wird.

Weitere Ziele, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der Betrachtung der nachfolgenden Beschreibung und den Ansprüchen gemeinsam mit den begleitenden Zeichnungen. Zum vollständigeren und kompletteren Verständnis der Natur und der Ziele der Erfindung wird auf die Zeichnungen bezug genommen, in denen zeigt:

Fig.1 eine schematische Darstellung der Verfahrensschritte;

Fig.2 eine perspektivische Teilansicht einer erfindungsgemäß einsetzbaren Anordnung zur Durchführung des Verfahrens;

Fig. 3 eine schematische Ansicht eines kontinuierlichen Verfahrens.

Fig. 4 eine Darstellung eines Aufschäumens in offener Form.

Fig. 5 eine Darstellung einer Form zur Herstellung von Winkelelementen

Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand der Herstellung von Metallschaumplatten beschrieben - diese ist aber keineswegs auf die dort genannten speziellen Materialien oder Formen eingeschränkt - nach diesem Verfahren können ebenso andere schmelzfähige Metalle, wie Nickel, Zinn, Aluminium, Magnesium, Silicium, Titan, Metallegierungen, wie Bronze; Glas oder auch Gläser, schmelzbare Kunststoffe bei hohen Temperaturen geschäumt werden.

Ausführungsbeispiele:

Beispiel 1

Aufschäumen von Zink

Schäumfähiges Zinkhalbzeug 14 einer Zn Legierung mit 14 Gew.% Al, 0,8 Gew.% ZrH₂, 84,2 Gew.% Zn hergestellt durch Kaltkompaktieren von Pulvermaterial, wird in eine aus diathermaner Siliciumkeramik mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 0,5 K-1 bestehende abdichtbare Kastenform 10 mit Überdruckventil - wie sie schematisch in Fig. 2 dargestellt ist - eingebracht und der Deckel der Kastenform gasdicht geschlossen. Die Keramik-Kastenform wird vor dem Einbringen des Zinkhalbzeugs mit Trennmittel behandelt.

Anschließend wird die Form evakuiert, mit Argon begast und ein Überdruck von 2 bar in der Form eingestellt. Optisch ausgerichtete Strahlung mit einem Emissions-wellenmaximum im Bereich von 3000 - 5000 nm - wird - entsprechend einer vorher durchgeführten Pyrometermessung des Strahlungsprofils - auf die diathermanen Formoberflächen entsprechend dem vorbestimmten Wärmeprofil unter Aufschäumen des schaumfähigen Materials gerichtet. Nach einer vorherbestimmten Zeit wird

die Wärmestrahlung abgeschaltet und die Form durch Luftzirkulation mittels Ventilator schnell abgekühlt. Die fertig geschäumte Zinkschaumplatte wird entformt. Die so hergestellte Platte wies eine sehr hohe Formtreue und gleichmäßige Schaumqualität auf.

Beispiel 2

Aufschäumen von Aluminium

Kaltkompaktierte schaumfähige Materialteile 14 aus AlMg0,6SiO4 mit 0,4% TiH2 werden in eine schließbare diathermane Kokille 10 aus Y2O3-Keramik quadratischen Grundrisses einer Wandstärke von 1 cm und einer Fläche von 1 m x 1m eingelegt und diese geschlossen. Die untere Form- oder Kokillenfläche ist gleichmäßig auf ihrer Unterseite durch stiftartige Träger 18 flächig abgestützt, um eine Verformung derselben beim Einbringen des schweren Metalls zu vermeiden. Es wird nun thermische Strahlung aus Brennern 16 mit einem Emissionsmaximum im Bereich von über 3000 nm über ein Meßfeld gesteuert - gleichmäßig auf die untere und obere Form- oder Kokillenoberfläche gerichtet, wodurch das schaumfähige Material erhitzt, aufschäumt und die Kokille füllt. Die Temperatur des Materials beim Schäumen beträgt ca 600°C. Hier wird das Form- oder Kokillenmaterial durch eine graphithaltige Folie, die vor Einbringen des Halbzeug auf die Form- oder Kokillenoberflächen aufgebracht wird, geschützt. Das Aufschäumen erfolgt hier ohne Schutzgas. Danach wird die Kokille geöffnet und die aufgeschäumte Aluminiumschaumplatte entnommen. Die Platte besaß hohe Maßhaltigkeit und gleichmäßige Porenverteilung.

Beispiel 3

Aufschäumen von Aluminium

Das Verfahren wurde wie im Beispiel 2 durchgeführt, wobei die Form 10 während des Aufschäumens unter einem N2-Überdruck von 2,5 bar während des Aufschäumens gehalten wurde. Das so erhaltene Formteil besaß kleinere Poren und dünnere Porenwände. Es wurde gefunden, daß über den Forminnendruck sowie die Art des beim Aufschäumen anwesenden Gases die Porengröße und Wandstärke des entstehenden Schaums gesteuert werden kann.

Beispiel 4

Herstellung eines winkelförmigen Teils

Eine gewinkelte Form, die mindestens teilweise aus einem diathermanen Keramikmaterial (s. schematische Darstellung in Fig. 4) besteht, wird mit Kohlenstoff 12 beschichtet und sodann schaumfähiges Material 14 in dieselbe eingebracht. Das weitere Aufschäumen erfolgt wie in Beispiel 2 beschrieben.

Beispiel 5

Schäumen in offener Form

Eine kastenförmige Form, wie in Fig. 4 dargestellt, mit einer Bodenfläche aus diathermaner Keramik wird durch flächig angeordnete gesteuerte Strahler 16 mit einem Emissionswellenlängenmaximum bei 3050 nm gleichmäßig erhitzt. Es wurden kaltkompaktierte Halbzeugteile 14 aus AlSi10Mg1 mit 0,4% Ti auf Kupferfolie 12 eingelegt. Es entsteht ein Schaumteil mit exakten, Kupfer aufweisenden Grund- und Seitenflächen, während die Oberfläche eine geometrisch frei geschäumte, optisch ansprechende Form aus Aluminiumlegierung aufweist. Derartige Teile eignen sich bspw. dann, falls aus eine frei aufgeschäumte Fläche des fertigen Bauteils nicht stört oder erwünscht ist und der Aufwand des Formschließens vermieden werden kann.

Beispiel 6

Kontinunierliches Verfahren

Eine zweiseitig offene Kokille aus Keramik mit einem Ausdehnungskoeffizienten von 0,5 K⁻¹ wird kontinuierlich einseitig mit trennmittelfolienbelegtem schäumbarem Material 14 einer Aluminiumlegierung mit TiH2 als Treibmittel beschickt. An einer vorbestimmten Fläche der Kokille 10 wird gesteuert ungleichmäßig Wärmestrahlung eingebracht und so der Schäumvorgang gestartet und abgeschlossen. Das schäumende Metall schäumt nun den Raum zwischen Form- oder Kokillendeckel und Form- oder Kokillenboden aus, kühlt während des Transports ab und verläßt die Kokille auf der anderen Seite. An der Austrittsseite kann das kontinuierlich austretende Schaumprodukt sodann in gewünschter Weise weiterbehandelt werden, bspw. durch Wasserstrahl, Laser od. dgl. auf die gewünschten Längen geschnitten werden. Die Form oder Kokille kann auch selbst gemeinsam mit dem aufzuschäumenden Material an einem entsprechenden Strahlungsfeld vorbeigeführt werden.

Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die exakte Konstruktion oder die aufgeführten oder beschriebenen Ausführungsbeispiele begrenzt ist, sondern es sind unterschiedliche Abänderungen ohne Abweichen von Kern- und Schutzumfang der Erfindung für den Fachmann offensichtlich.

Bezugszeichenliste

- 10 Kokille
- 12 Trennmaterial
- 14 schaumfähiges Material
- 16 Strahler
- 18 Stütze

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Verfahren zur Herstellung von maßgenauem Schaum aus schaumfähigem Material mit einem Schmelzpunkt von über 200°C mit:
- Einbringen von bei T>200°C schaumfähigem Material in eine bis zum Schmelzpunkt des schäumfähigen Materials hitzebeständige Form mit einem Ausdehnungskoeffizienten von weniger als 3 K⁻¹, bevorzugt < 2K⁻¹ und besonders bevorzugt von <1K⁻¹;
- gesteuertes Erhitzen des schaumfähigen Materials in der Form unter Aufschäumen durch gesteuert auf oder durch die Form angewendete Strahlung;
- und
- Entformen des so aufgeschäumten Schaums.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Form mindestens teilweise diatherman ist.
- 3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Form nach dem Erhitzen gesteuert abgekühlt wird.
- 4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Trennmittel zwischen schaumfähigem Material und Formoberfläche eingesetzt wird.
- 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Schäumen unter gesteuerter Gasatmosphäre eines Drucks bis zu 5 bar durchgeführt wird.
- 6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kokille mindestens einseitig offen ist.
- 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kokille beidseitig offen ist, wobei das schaumfähige Material einseitig in die Kokille eingebracht wird, in der Kokille in einem ausgewählten Bereich gesteuert erwärmt und

so aufgeschäumt wird, wobei dieses an der anderen Seite entsprechend der Kokillenform strangartig geschäumt wieder heraustritt.

- 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärme von steuerbaren Strahlern erzeugt wird.
- 9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsemission der Strahler durch Sensoren überwacht und entsprechend dem Überwachungssignal gesteuert wird.
- 10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kokille dünnwandig ist, wobei mindestens eine Wand derselben bevorzugt eine Dicke von 2 20 mm, besonders bevorzugt eine Dicke von 1 10 mm und ganz besonders bevorzugt von 2 4 mm aufweist.
- 11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Wand der Kokille durch Stützen extern abgestützt ist.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützen steuerbar sind und die Form gegenüber einer Grundplatte niedrigerer Temperatur steuerbar abstützen.
- 13 Vorrichtung zur Herstellung von maßgenauen thermisch geschäumten Schaumteilen, gekennzeichnet durch: eine dünnwandige, bei der Schmelztemperatur des Schaums stabile Kokille mit einem Ausdehnungskoeffizienten von < 3K⁻¹ eine steuerbare Bestrahlungseinrichtung; und eine Steuerung, die aufgrund der Messung einer Strahlungsmeßeinrichtung die Bestrahlungseinrichtung steuert.
- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13, ferner dadurch gekennzeichnet, daß die dünnwandige, bei der Schmelztemperatur des Schaums stabile Kokille mit einem Ausdehnungskoeffizienten vom < 3K-1 diatherman ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 - 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Kokille gasdicht schließbar ist sowie mindestens einen Gasein- und -auslaß aufweist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 13 - 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Kokille beidseitig offen ist.

Vorlegen einer diathermanen Kokille mit einem linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten < 3K-1


Einbringen schaumfähigen Materials ggf. mit Trennmittel und funktionellen Elementen

gesteuertes Einwirken von Strahlung mit Wellenlängen im Bereich von 800 - 5000 nm unter Aufschäumen des Materials

Abkühlen der Kokille mit Material

Entformen des maßgenauen Schaumkörpers

Fig. 1

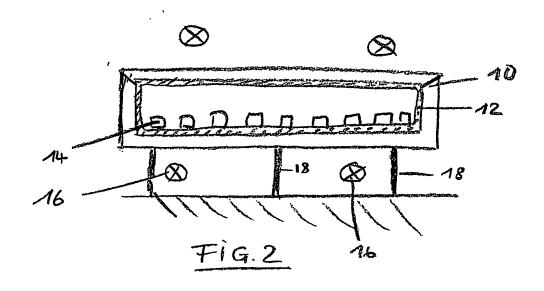

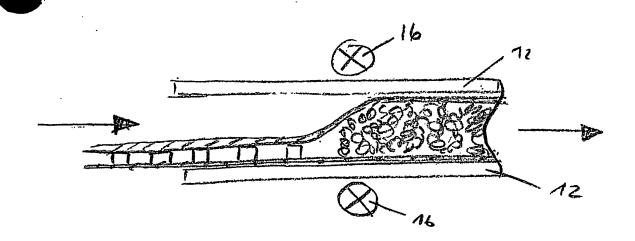
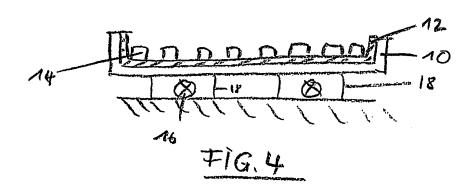


Fig. 3



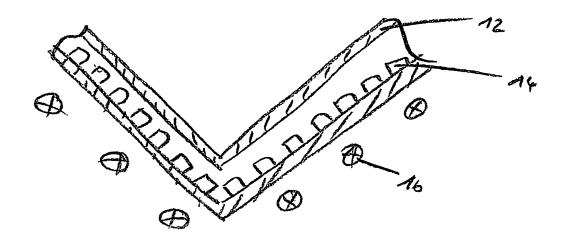


Fig.5

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Þ	BLACK BORDERS
	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
Ø	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
4	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
<u> </u>	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
₽	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox